

40: STUKADOORWERK

### **OPTREKKEND VOCHT**

Bestaande ondergronden: 01: Beton / Gevelstenen  
02: Pleisterwerk

01: BETON / GEVELSTENEN:

01a: Drogen tot max 5% vocht in de ondergrond

#### **Südwest Wikulac FH20**

Net boven het trasraam, om de 10 cm een gat boren.

Deze gaten diagonaal naar beneden, door de horizontale voeg boren.

Het eind van het gat dient midden in de steen te liggen (niet door de muur heen boren).

Minimaal twee stenen daarboven, om-en-om, dus tussen de lager geboorde gaten, dezelfde handeling uitvoeren (dubbele zekerheid).

Deze gaten blijven vullen (met lege kitkokers als trechters) tot er niets meer door de horizontale voeg opgenomen wordt

Hierdoor dient een horizontaal vochtscherm in de muur te ontstaan.

Na droging de gaten vullen met Aguaplast Beton Repair.

02: PLEISTERWERK

01a: Drogen tot max 5% vocht in de ondergrond

#### **Aguaplast Beton Repair**

Het oppervlak van het gehele trasraam, vlak boven het maaiveld en tot net boven het vochtscherm uitvlakken (bepleisteren) met Aguaplast Beton Repair.

Hierna alleen afwerken met een verfsysteem